



PROBLEM SOLVER[®]

BULLETIN

Remplacement de joint à rotule supérieur

www.moogproblemsolver.com

2005-2007 Cadillac STS,
2004-2007 SRX

PROBLÈME:

Le joint à rotule avant supérieur n'est disponible qu'intégré dans un ensemble supérieur de bras de direction/ressort amortisseur

Quand il faut remplacer la rotule supérieure sur ces véhicules, la pièce d'origine ne peut pas être commandée séparément chez le concessionnaire. Elle n'est disponible qu'en tant que partie d'un ensemble complet de bras de direction en aluminium/ressort amortisseur.



REPLACEMENT AVEC K500065

Ensemble de bras de direction en aluminium/ressort amortisseur


Description	Années	Marque/Modèle	N° de pièce
Joint à rotule supérieur	2004-2009	Cadillac SRX	K500065
	2005-2009	Cadillac STS	

SOLUTION:

Joint à rotule supérieur MOOG[®] K500065

La rotule supérieure MOOG K500065 est disponible comme composant séparé, il n'y a donc plus à acheter tout l'ensemble de bras de direction pour remplacer une simple rotule.

Le carter à revêtement en résine de K500065 de qualité de MOOG aide à éviter une corrosion galvanique entre le bras de direction en aluminium et le carter de la rotule. Sa conception pour résoudre le problème et permettre des interventions aide à prolonger la durée de service.

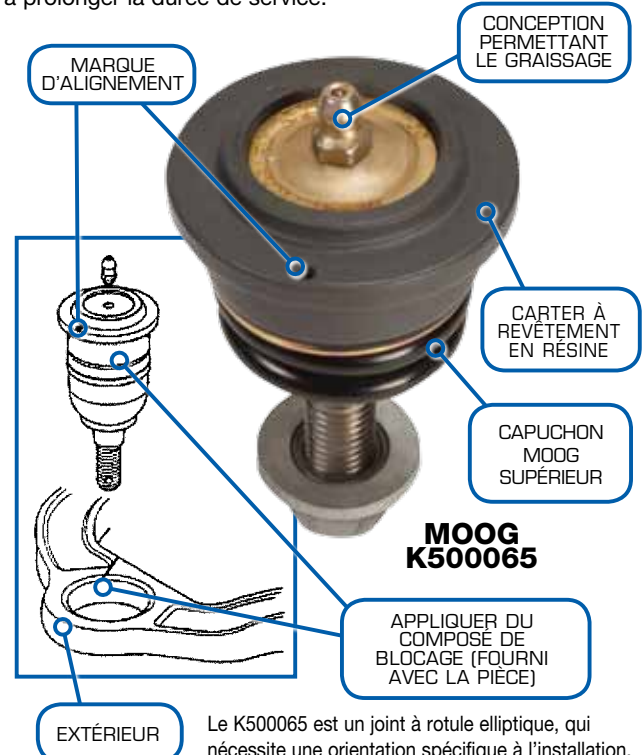

EXTÉRIEUR

Le K500065 est un joint à rotule elliptique, qui nécessite une orientation spécifique à l'installation. Consultez le bulletin "Problem Solver" 217028-R. Veuillez à bien vous référer à la fiche d'instructions accompagnant la pièce.